	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Alte Dumme; MEL06OW23-00; 1.500/000A	AD QB 1	1+434	5860311	4431475	1	Stauanlage Hestedt, Breite 6 m, permanent offen, keine Regulierung mehr	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Rückbau geplant, LHW
Alte Dumme; MEL06OW23-00; 1.500/000A	AD QB 2	4+430	5858819	4433631	1	Stauanlage Rockenthin, Absturzhöhe 0,4 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,4 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Umbau geplant, Stauziel etwas niedriger geplant als bisher, LHW
Alte Dumme; MEL06OW23-00; 1.500/000A	AD QB 3	9+061	5854755	4434835	1	Verteilerwehr, unterströmt, Abzweig Salzwedeler Dumme, Regulierbarkeit muss erhalten bleiben	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit	V1: Umgehungsgerinne in Riegelbauweise V2: Techn. FAA (Beckenpass)	Umgehungsgerinne in Riegelbauweise	mittel	Keine aktuellen Planungen vorhanden, Wassermengen nach Niedersachsen ungeklärt
Beeke; MEL06OW12-00; 1.432/000	BE QB 1	1+126	5852911	4434232	2	Stauanlage (Wallstawe), Betonsohle 2,0 m, unterhalb KU-Teil Durchlass, 9 m lang	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze, Unio crassus Vorkommen
Beeke; MEL06OW12-00; 1.432/000	BE QB 2	1+705	5852455	4433899	2	KU-Teil Durchlass, geringe Sedimentauflage auf Beton, 6 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau als Maulprofil, V2: Übersandung der Sohle durch Einbau von Störsteinen	Übersandung durch Einbau von Störsteinen oberhalb	gering	Unio crassus Vorkommen
Beeke; MEL06OW12-00; 1.432/000	BE QB 3	1+830	5852344	4433843	2	KU-Teil Durchlass, geringe Sedimentauflage auf Beton, 6 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Unio crassus Vorkommen
Harper Mühlenbach; MEL06OW24-00	HM QB 1	12+741	5858488	4428839	2	Mühlenstandort, Sohlgleite (Raugerinne), Δh ca. 1 m, zu hohe Fließgeschwindigkeit	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch hohe Fließgeschwindigkeit	Funktionskontrolle und Modifizierung	Funktionskontrolle und Modifizierung	gering	
Harper Mühlenbach; MEL06OW24-00	HM QB 2	15+317	5858385	4427090	2	Barnebecker Mühle, Sohlgleite oberhalb Straßenbrücke (Raugerinne), Δh ca. 2 m, zu hohe Fließgeschwindigkeit	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch hohe Fließgeschwindigkeit	Funktionskontrolle und Modifizierung	Funktionskontrolle und Modifizierung	gering	
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.100/000	FG QB 1	1+051	5861884	4456342	2	Sohlgleite, Länge 100 m, Δh 2,0 m, 3 Stufen à 0,5 m, Böschungsbefestigung mit Betonplatten	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,5 m	V1: Einbau weiterer Stufen, V2: Abflachung und Verlängerung der Sohlgleite	Funktionskontrolle und Modifizierung	gering	
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.100/000	FG QB 2	1+761	5861202	4456482	2	Stauanlage, Nr. 44, Mechau, Absturz, Nutzung/Regulierung unklar	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,0 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	deklaratorische Außerbetriebsetzung geplant
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.100/000		3+119	5859904	4456557	2	Wasserkraftanlage Mechau mit Fischtreppe, defekt		keine, Umgehungsgerinne vorhanden	keine		

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.100/000	FG QB 3	3+554	5859483	4456584	2	Sohlgleite unter Eisenbahnbrücke, 50 m lang, Sohlsturz zu Beginn	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,3 m	Einbau von Störsteinen	Funktionskontrolle und Modifizierung	gering	
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.100/000	FG QB 4	5+250	5858101	4456765	2	Reste Stauanlage Ritzleben , Betonsohle 8 m lange, hohe Fließgeschwindigkeit	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	deklaratorische Außerbetriebsetzung geplant
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.903/000	FG QB 5	9+795	5856631	4460556	2	Stauanlage, Nr. 45 , Binde, 1 Feld, 15 m Betonsohle, Nutzung/Regulierung unklar	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Umgehungsgerinne	Umgehungsgerinne	hoch	Agrargenossenschaft Sanne/Kerkun hat Interesse zur Nutzung
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.903/000	FG QB 6	14+368	5856205	4464388	2	Rohrdurchlass, Überfahrt, DN 1000, Länge 12 m, dünne Sedimentsohle auf Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Sohlanhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.903/000	FG QB 7	15+520	5855146	4464742	2	Rohrdurchlass, Straße, DN 1200, Länge 12 m, Betonsohle, Sohlgleite unterhalb Straßenbrücke, Sohle gepflastert mit Natursteinen, hohe Fließgeschwindigkeit	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb durch Kiesschüttung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil und Neubau Sohlgleite	Sohlanhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme: Neubau weit überspanntes Brückenbauwerk
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.903/019	FG QB 8	17+436	5853632	4464507	2	Rohrdurchlass, Feldweg, DN 1000, Länge 10 m, dünne Kiesschicht auf Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.903/019	FG QB 9	17+699	5853479	4464341	2	Rohrdurchlass, Straße, DN 1000, Länge 10 m, dünne Kiesschicht auf Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Sohlanhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme: Neubau weit überspanntes Brückenbauwerk
Flötgraben, MEL06OW19-00; 1.903/021					2	Querbauwerke ab Station 17+699		keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		Maßnahmen nicht zielführend. Nur lineare Maßnahmen siehe FG PA 8
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 1	1+207	5844950	4438318	2	KU-Teil Durchlass, Feldweg, ehemaliges Wehr, Fachbaum vorhanden, Sohle nicht durchgängig, Nutzung als Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Anhebung der Sohle durch Kieseintrag, V2: Rückbau Wehr, Neubau Überfahrt als Maulprofil	Rückbau Wehr, Neubau Überfahrt als Maulprofil	gering	deklaratorische Außerbetriebsetzung geplant
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 2	1+279	5844870	4438320	2	Stauanlage Püggen, Nr.281 , eine Stautafel gesetzt, Absturz, unklar ob noch reguliert	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,3 m	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite, V2: Umgehungsgerinne, V3: techn. FA	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	mittel	Antrag Agrargenossenschaft Beetzendorf
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 3	2+476	5843771	4437961	2	Rudiment ehemaliges Wehr, Fachbaum vorhanden	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 4	2+838	5843476	4437838	2	Stauanlage Beetzendorf, Nr. 282 , 3 Felder, 2 Felder noch vorhanden und gesetzt, Wasserspiegeldiff. unter 10 cm	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohls substrat	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite, V2: Sohlgleite in Beckenstruktur	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	mittel	Antrag Agrargenossenschaft Beetzendorf
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 5	4+270	5842493	4436833	2	Sohlschwelle, ehemaliges Wehr, Betonsohle	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,5 m	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite, V2: Sohlgleite in Beckenstruktur	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 6	5+015	5842152	4436193	2	Stauanlage Rohrberg, Nr. 283 , 3 Felder, sehr schlechter Zustand	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,2 m	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 7	5+790	5842185	4435423	2	Eisenbahnbrücke, Reste, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohls substrat	V1: Rückbau der Betonsohle V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Rückbau der Betonsohle	mittel	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 8	7+093	5841862	4434595	2	KU-Teil Durchlass, Länge 30 m, Lichte Weite 2 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzneubau Brücke als Maulprofil, V2: Verkürzung Durchlass auf 8 m	Verkürzung Durchlass auf 8 m	mittel	Absenkung Weg notwendig
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 9	7+317	5841680	4434548	2	Stauanlage Rohrberg, Nr. 284 , Breite 3 m, Absturz, Wasserentnahme zum Teich oberhalb	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,6 m	V1: Umbau zur Sohlgleite, V2: Umgehungsgerinne	Umbau zur Sohlgleite	hoch	Wasserstandsanhebung zur Wasserentnahme notwendig, WE vorhanden
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 10	8+214	5840882	4434180	2	KU-Teil Durchlass, Länge 15 m, Lichte Weite 2 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	mittel	Radwegbrücke
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 11	8+248	5840885	4434147	2	KU-Teil Durchlass, Länge 15 m, Lichte Weite 2 m,	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	mittel	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 12	8+293	5840888	4434086	2	Stauanlage Ahlum, Nr. 285 , Breite 3 m, Absturz, Wasserentnahme zum Teich oberhalb	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,7 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite, V2: Umgehungsgerinne	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	mittel	WE vorhanden
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 13	9+485	5840649	4433008	2	Wassermühle Ahlum , Mühlgerinne aus Beton, Mühlgebäude vorhanden, Absturz im Mühlgebäude ca. 1 m, aktuell keine Nutzung	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1 m	V1: großräumiges Umgehungsgerinne, V2: techn. FA im Mühlgerinne	Techn. FAA	mittel	WE vorhanden, Teich dient als Speicher zur Bewässerung und zur extensiven Fischzucht, Eigentümer AgG Beetzendorf
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 14	11+350	5840787	4431532	2	Wehr (Nieps) , Reste, Betonsohle, Tosbecken vorhanden	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohls substrat	V1: Ersatzloser Rückbau der Betonsohle V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Ersatzloser Rückbau	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 15	12+158	5840697	4430744	2	Brücke, desolater Zustand, 2 Sohlabstürze	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,2 m	V1: Rückbau Brücke, Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	Rückbau Brücke, Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 16	13+351	5840261	4429756	2	Brücke, Straße, Sohle mit Wasserbausteinen befestigt, Sohle nicht durchgängig, Berme 0,5 m vorhanden, Absturz 10 cm	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Rückbau der Betonsohle V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	mittel	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 17	13+918	5840015	4429294	2	Brücke, Straße, Länge 7 m, Doppelrohrdurchlass DN 1000, Sohle ohne Sediment	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau als Maulprofil V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil	mittel	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 18	14+050	5839936	4429189	2	Sohlabsturz, Steinschüttung	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,7 m	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Steinschüttung ist illegal (laut UHV)
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 19	14+352	5839808	4428967	2	Brücke, Straße, Rohrdurchlass DN 1000, Länge 10 m, keine Sediment auf Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzneubau als Maulprofil V2: Sohlhebung unterhalb	Sohlhebung unterhalb	mittel	langfristige Maßnahme: Neubau weit überspanntes Brückenbauwerk
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 20	14+543	5839657	4428858	2	Gewölbedurchlass, Weg, Länge 10 m, Sohlbreite 2 m, Lichte Höhe 2 m, mit Stauwiderlager am Einlauf, ohne Bohle, ca. 1 m Betonsohle, Stau nicht genutzt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Rückbau Stauwiderlager und Betonsohle	Rückbau Stauwiderlager und Betonsohle	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 21	14+650	5839557	4428821	2	Staumauer (Beton), ohne Bohle, Breite 1 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit der Ufer	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 22	14+954	5839268	4428757	2	Rohrdurchlass, DN 800, 6 m lang mit 10 cm Sedimentsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau als Maulprofil V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 23	15+260	5839069	4428526	2	Staumauer, leichter Aufstau durch Schwemmholz	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit der Ufer	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	WE vorhanden
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 24	15+364	5839015	4428447	2	Rohrdurchlass, Feldweg, DN 1000, Länge 12 m, 0,05 cm Sedimentsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau als Maulprofil V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 25	15+566	5838912	4428288	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 40 m, Auslauf vom Teich	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,3 m, fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		Quellteich zwischen Stat. 15+550 bis 16+020, keine Maßnahmen ab Auslauf Teich, da Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit unrealistisch

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 26	16+305	5838646	4427757	2	Doppelrohrdurchlass, Beton DN 500, Länge 6 m, 0,2 m Schlamm auf Rohrsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Hartau; MEL06OW05-00; 1.850/000	HA QB 27	16+540	5838792	4427591	2	Rohrdurchlass auf Grundstück eingezäunt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Jeetze; MEL06OW01-00; 1.300/000A	JE QB 1	5+189	5859139	4443023	1	Stauanlage (Zuckerfabrik) , 3 Felder à 6,0 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 40 cm	V1: Umbau zur Sohlgleite, V2: Ersatzloser Rückbau, V3: 1 Wehrfeld Umbau zur Sohlgleite	Umbau zur Sohlgleite	gering	Umsetzung durch LHW, Vorplanung vorhanden
Jeetze; MEL06OW01-00; 1.300/000A	JE QB 2	5+653	5858687	4443039	1	Sohlgleite, Abwasserdüker Salzwedel (Sohle betoniert)	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau, da keine Funktion mehr	Ersatzloser Rückbau, da keine Funktion mehr	gering	Umsetzung durch VKWA Salzwedel
Jeetze; MEL06OW01-00; 1.300/000A		5+912	5858538	4443205	1	Stauanlage (Lüchower Tor) , Hochwasserschutz		keine			Umgehung vorhanden - Stammjeetze
Jeetze; MEL06OW01-00; 1.300/000A		7+135	5857577	4443107	1	Stauanlage Stau Bauer , dient zur Beschickung der Stammjeetze zum Erhalt eines Mindestwasserstands zur Sicherung der Bausubstanz, eine Stautafel gesetzt		keine			Umgehung vorhanden - Stammjeetze
Jeetze; MEL06OW01-00; 1.300/000A	JE QB 3	10+319	5855131	4444473	1	Stauanlage (Sienau) , HW-Schutz, Sommer Einstaubewässerung Grünland, 3 Felder	zeitweise Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Umgehungsgerinne, V2: Technische FAA, V3: Einbau techn. FAA in ein Wehrfeld	Einbau techn. FAA in ein Wehrfeld	gering	Baujahr Wehr 1988, im Sommer eine Stautafel gesetzt (Gewohnheitsrecht)
Jeetze; MEL06OW02-00; 1.300/000	JE QB 4	14+974	5851309	4444568	1	Stauanlage , (Amt Dambeck), 3 Felder	zeitweise Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Umgehungsgerinne, V2: Umbau zur Sohlgleite, V3: Ersatzloser Rückbau	Umbau zur Sohlgleite	gering	Umsetzung und Planung durch LHW
Jeetze; MEL06OW02-00; 1.300/000	JE QB 5	15+531	5851357	4444046	1	Mühle Amt Dambeck , betoniertes Mühlgerinne, Absturzhöhe 1,5 m, aktuell keine Nutzung	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,5 m	V1: Umgehungsgerinne großräumig (Salzgraben), V2: techn. FAA neben Mühlgerinne	Umgehungsgerinne mit Brückenneubau (Salzgraben)	mittel	WE vorhanden, Großräumige Umgehung über Salzgraben, Planungen vorhanden LHW
Jeetze; MEL06OW02-00; 1.300/000	JE QB 6	19+089	5849716	4441401	2	Große Mühle (Kuhfelde), befestigtes Mühlgerinne (Spundwandverbau, Beton, Pflaster), Absturz im Mühlgebäude, Absturzhöhe nicht ermittelbar	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Umgehungsgerinne Hainholzgraben, V2: techn. FAA im Mühlgerinne,	Umgehungsgerinne Hainholzgraben	mittel	Umsetzung durch UHV Jeetze, WE vorhanden

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Jeetze; MEL06OW02-00; 1.810/000	JE QB 7	25+517	5844604	4439018	2	Wehrreste, Widerlager und Betonsohle	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch leichten Aufstau und Schußstecke, Betonsohle	V1: Ersatzloser Rückbau V2: Umbau zur Sohlgleite	Ersatzloser Rückbau	gering	
Jeetze; MEL06OW02-00; 1.810/000	JE QB 8	26+375	5843927	4438628	2	Stauanlage Audorf, Nr. 327 , Breite 3m, Δh ca. 40 cm, eine Stautafel gesetzt, offensichtlich keine Regulierung	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 40 cm	V1: Umbau zur Sohlgleite, V2: Ersatzloser Rückbau, V3: Techn. FAA	Umbau zur Sohlgleite	mittel	deklaratorische Außerbetriebsetzung geplant, AgG Beetzendorf hat Interesse nur Nutzung
Jeetze; MEL06OW02-00; 1.810/000	JE QB 9	26+600	5843702	4438627	2	Mühle Audorf , betonierte Schussrinne neben dem Mühlgebäude, Höhenunterschied 1,4 m, Mühltechnik und Turbine vorhanden, aktuell keine Nutzung, kein WE	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Sohlrampe, Δh ca. 1,4 m, Betonsohle	V1: Umgehungsgerinne, V2: techn. FAA neben Mühlgerinne, V3: Sohlgleite in Riegelbauweise	Umgehungsgerinne	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 10	29+259	5841465	4438751	2	Brücke, Straße, Sohle gepflastert	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung durch Sedimenteintrag, V2: Entnahme des Sohlplasters	Sohlanhebung (Störsteine)	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 11	29+620	5841129	4438842	2	Stauanlage Beetzendorf, Nr. 214 , 2 Felder á 2 m, Verteilerbauwerk Jeetze/Beetzendorfer Park, unterhalb 4 Sohlgurte aus Feldsteinen	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze, Besitzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 12	30+439	5840608	4438300	2	Stauanlage Beetzendorf, Nr. 215 , 3 Felder á 1,20 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch 2 Abstürze, Δh ca. 0,5 m und 0,2 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Straßenbauplanung (Anm. UWB), Besitzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 13	32+766	5838845	4437930	2	Mühle Jeeben , betonierte Schussrinne, Absturzhöhe etwa 2,0 m, kein Mühlgebäude vorhanden, aktuell keine Nutzung	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 2,0 m	V1: Umgehungsgerinne, V2: techn. FAA neben Mühlgerinne, V3: Sohlgleite in Riegelbauweise	Umgehungsgerinne	gering	Herstellung eines Durchstiches (ca. 100 m) zum Kanalgraben, Besitzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 14	34+858	5837237	4438632	2	Ehemaliges Wehr, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau V2: Umbau zur Sohlgleite	Ersatzloser Rückbau	gering	
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 15	36+850	5835420	4438225	2	Betonfundament, 1,5 m lang, umläufig	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau V2: Belassen	Ersatzloser Rückbau	gering	
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 16	36+873	5835399	4438215	2	Sohlschwelle unterhalb Brücke	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,2 m	V1: Ersatzloser Rückbau V2: Umbau zur Sohlgleite, V3: Belassen	Umbau zur Sohlgleite	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 17	37+067	5835223	4438145	2	Sohlrampe, Beton	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,0 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 18	37+760	5835223	4438145	2	Stauanlage Ristedt, Nr. 217 , Breite 6 m, Absturzhöhe 0,5 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,5 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Deklaratorisch Außerbetrieb gesetzt
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.810/000	JE QB 19	39+210	5833376	4437421	2	Sohlschwelle	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,1 m	V1: Ersatzloser Rückbau V2: Belassen	Ersatzloser Rückbau	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.825/000	JE QB 20	39+430	5833253	4437238	2	Sohlrampe, Naturstein	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,5 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.825/000	JE QB 21	40+586	5832396	4436425	2	Hoppenmühle mit Mühlteich, Stau Nr. 218 , Mühlgebäude mit Absturz vorhanden (nicht zugänglich), keine WE vorhanden, Absturz am Auslauf Mühlteich, Absturzhöhe ca. 2 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 2,0 m, und Mühlteich	V1: großräumiges Umgehungsgerinne, V2: Einbau Sohlgleite in vorhandene Umgehung und Umgehungsgerinne Teich	Einbau Sohlgleite in vorhandene Umgehung und Umgehungsgerinne Teich	hoch	vermutlich Eigentümerwechsel; Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.825/000	JE QB 22	41+976	5831261	4435826	2	Rohrdurchlass, DN 1000, Länge 4 m, Beton, kein Sediment	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzbau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.825/000	JE QB 23	42+356	5830963	4435673	2	Rohrdurchlass, DN 1000, Länge 10 m, Beton, kein Sediment	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzbau als Maulprofil	Ersatzbau als Maulprofil an geeigneter Stelle	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.825/000	JE QB 24	43+977	5830270	4434399	2	Durchlass, Straße, DN 1000, Länge 10 m, Schotter auf der Sohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau Brücke, V2: Sohlanhebung unterhalb	Ersatzneubau Brücke	gering	
Jeetze; MEL06OW03-00; 1.825/000	JE QB 25	43+995	5830246	4434392	2	Kopfstau (Altferchau) , DN 1000, Länge 8 m, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzbau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	gering	Unio crassus Vorkommen
Kalter Graben, MEL06OW14-00; 1.600/000	KG QB 1	3+156	5851798	4432359	2	Brücke, ehemalige Bahnlinie, Betonsohle, Sohlgleite unterhalb, HW- Schutz durch Rückstauwirkung	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, V2: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	mittel	Unio crassus Vorkommen

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Kalter Graben, MEL06OW14-00; 1.600/000	KG QB 2	3+585	5851410	4432387	2	Abschlagswehr Molmker Bach / Kalten Graben, 1 Wehrfeld, Beton	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,0 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze, Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 1	4+682	5850470	4432032	2	Stauanlage (Ellenberg), Nr. 163, 4 m breit, keine Bedienung mehr	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Kein WE oder Antragsteller, Unio crassus vorkommen, Zufallsfund Deutscher Edelkrebs
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 2	8+250	5848501	4430145	2	KU-Teil Durchlass, Feldübergang, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau durch Maulprofil, V2: Sohlanhebung unterhalb	Sohlانhebung unterhalb	mittel	Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 3	9+390	5848223	4429329	2	Sohlrampe gepflastert	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, hohe Fließgeschwindigkeit	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite, V2: Sohlgleite in Beckenstruktur	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 4	9+421	5848229	4429300	2	Rohrdurchlass, Wirtschaftsweg, Sohlabsturz oberhalb 20 cm	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlانhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Sohlانhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme: Neubau weit überspanntes Brückenbauwerk, Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 5	9+470	5848218	4429251	2	Sohlrampe, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, hohe Fließgeschwindigkeit	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite, V2: Sohlgleite in Beckenstruktur	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 6	10+330	5848158	4428424	2	Stauanlage (Peckensen), Nr. 324, Spundwandwehr, 1 Wehrfeld	zeitweise Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Ersatz durch Sohlgleite, V2: Umgehungsgerinne, V3: techn. FAA	Ersatz durch Sohlgleite	mittel	Antrag Agrargenossenschaft Abbendorf, Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 7	11+387	5847640	4427775	2	KU-Teil Durchlass, Straße, schwache Sedimentauflage	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlانhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Sohlانhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme: Neubau weit überspanntes Brückenbauwerk, Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 8	13+328	5846481	4426594	2	Sohlgleite, Sohle aus Betonplatten	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Entsiegelung, Ersatz durch Steinschüttung	Entsiegelung, Ersatz durch Steinschüttung	gering	Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 9	13+601	5846283	4426422	2	Sohlpflaster, 10 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Entsiegelung	Entsiegelung	gering	Unio crassus Vorkommen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 10	13+642	5846275	4426398	2	Stauanlage (Abbendorf), Nr. 164, Reste, Betonsohle 5 m lang, Absturz	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,2 m	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Kein WE oder Antragsteller, Unio crassus vorkommen

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.600/000	MB QB 11	14+325	5845604	4426313	2	Rohrdurchlass, Feldweg, DN 1000, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, Ersatzneubau als Maulprofil V2:	Sohlanhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme: Neubau als Maulprofil
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 12	14+666	5845496	4425997	2	Rohrdurchlass, Feldüberfahrt, DN 500, Sedimentsohle, Lichte Höhe sehr gering, zu dunkel	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	mittel	Nutzung RDL Station 14+325 möglich
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 13	15+140	5845536	4425537	2	Rohrdurchlass, Zufahrt ehemalige Mühle Molmke, DN 500, Sedimentsohle, Lichte Höhe sehr gering, zu dunkel, keine Nutzung	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 14	15+250	5845515	4425425	2	Betonsohle (Wabenplatten), 10 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	siehe MB PA 11, lineare Maßnahmen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 15	15+290	5845512	4425386	2	Betonsohle (Wabenplatten), 10 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 16	15+350	5845509	4425326	2	Betonsohle (Wabenplatten), 10 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 17	15+405	5845510	4425271	2	Betonsohle (Wabenplatten), 10 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 18	15+432	5845514	4425248	2	Rohrdurchlass, Feldüberfahrt, DN 600, 10 m lang, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzneubau als Maulprofil, V3: Furt	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 19	15+505	5845523	4425173	2	Betonsohle (Wabenplatten), 10 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	siehe MB PA 11, lineare Maßnahmen
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 20	15+607	5845530	4425132	2	Rohrdurchlass, DN 500, Straße	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	Ersatz eines Straßendurch- lasses DN 600 durch ein Rahmenprofil B/H = 1,5/1,0 m. Baurecht vorhanden. Die Zustimmung des GLD liegt noch nicht vor.
Molmker Bach, MEL06OW14-00; 1.616/000	MB QB 21	16+002	5845686	4424852	2	Sohlschwelle, mehrere Stufen, Neue Anlage (Fischzucht) Molmke	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	hoch	
Pums Graben; MEL06OW24-01; 1.240/000	PG QB 1	0+180	5864798	4439128	2	Rohrdurchlass mit Staukopf am Einlauf, DN 800, Länge 90 m, Betonsohle, ehemaliger Grenzstreifen	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Brücke 80 m unterhalb vorhanden

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Pums Graben; MEL06OW24-01; 1.240/000	PG QB 2	2+392	5864185	4437196	2	Stauanlage, Nr.69 , Δh 0,6 m, zur Wasserstandsregulierung im Cheiner Torfmoor	keine Betrachtung, siehe Bemerkungen	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		Lage im FFH- und SPA-Gebiet „Landgraben-Dumme-Niederung“ (DE 3132-301, -401), Landgraben-Dumme-Niederungsgebiet – Vorkommen
Pums Graben; MEL06OW24-01; 1.240/000	PG QB 3	2+421	5864184	4437175	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 8 m, Betonsohle	keine Betrachtung, siehe Bemerkungen	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	wasserstandsabhängiger Biotope, Vorkommen § 30 Biotope, Regulierbare Stauanlage
Pums Graben; MEL06OW24-01; 1.240/000	PG QB 4	2+909	5863825	4436852	2	Sohlgleite aus Naturstein, sehr steil, zur Wasserstandsregulierung Stadforst	keine Betrachtung, siehe Bemerkungen	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		notwendig um Schutzziele zu erreichen, Maßnahmen im Rahmen der WRRL nicht umsetzbar, da
Pums Graben; MEL06OW24-01; 1.240/000	PG QB 5	2+917	5863813	4436847	2	Rohrdurchlass, DN 600, Länge 10 m, Betonsohle	keine Betrachtung, siehe Bemerkungen	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	nicht vereinbar mit Pflege- und Entwicklungszielen des FFH/SPA - Gebiets, Pflege- und Entwicklungsziele des FFH/SPA - Gebietes sind prioritär
Pums Graben; MEL06OW24-01; 1.240/000	PG QB 6	4+576	5862375	4436397	2	Rohrdurchlass, DN 1000, Länge 10 m, Betonsohle, Überfahrt	keine Betrachtung, siehe Bemerkungen	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Pums Graben; MEL06OW24-01; 1.240/000	PG QB 7	5+585	5861502	4436251	2	Rohrdurchlass, DN 1000, Länge 10 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, Ersatzneubau als Maulprofil V2:	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.340/000	PU QB 1	0+24	5851546	4445007	2	Sohlgleite, 3 Steinriegel ohne Öffnung, Länge 25 m, Absturzhöhen 0,1 m – 0,4 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,4 cm	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite, V2: Sohlgleite in Beckenstruktur	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.340/000	PU QB 2	1+635	5850040	4445241	2	Stauanlage (Altensalzwedel), Nr. 109 , Staufeln bereits entfernt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Bohlen wurden durch UHV ausgebaut, durch Anlage konnte der Jeetze – Purnitz Verbinder 1.321/000 bevorteilt werden, kein Interesse zur Nutzung
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.340/000	PU QB 3	2+800 – 3+259	5848861	4445123	2	Mühle Altensalzwedel , betonierte Mühlgerinne, Absturz am Giebel des Wohngebäudes, Abstutzhöhe 1,4 m, aktuell keine Nutzung, keine WE vorhanden	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh 1,4 cm	V1: Umgehungsgerinne Beginne unterh. Straße, V2: techn. FA im Mühlgerinne, V3: Umgehungsgerinne Beginn oberh. Straße	großräumiges Umgehungsgerinne Beginn oberh. der Straße, Brückenneubau notwendig	mittel	Ersatzneubau der Purnitzbrücke der Kreisstraße 1382 für 2013/2014 geplant
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.340/000	PU QB 4	6+445	5846233	4443525	2	Stauanlage (Hagen), Nr. 111 , desolater Zustand	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze: Rückbau der Stauanlage Nr. 111 in der Purnitz
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.830/000	PU QB 5	8+325	5844843	4444629	2	Sohlschwelle, Beton, Absturz, Länge 2 m, Breite 4 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,2 cm	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.830/000	PU QB 6	8+931	5844507	4445120	2	Absturz, Bruchmühle Baars , Mülhreste (Grundmauern vorhanden), betoniertes Gerinne, Absturzhöhe etwa 1,4 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,4 cm	V1: Großräumigen Umgehungsgerinne, V2: Sohlgleite im Mülhgerinne, V3: kleinräumiges Umgehungsgerinne	Sohlgleite im Mülhgerinne	gering	
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.830/000	PU QB 7	10+070	5843584	4445727	2	Stauanlage (Apenburg), Nr. 253 , Durchflussbreite 3 m, Absturz; wahrscheinlich nicht reguliert	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,4 cm	V1: Umgehungsgerinne, V2: Umbau zur Sohlgleite, Sohlanhebung im Unterwasser	Umbau zur Sohlgleite, Sohlanhebung im Unterwasser	gering	Antrag Agrargenossenschaft Lockstedt
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.830/000	PU QB 8	10+777	5842909	4445918	2	Stau, Holzbohle	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,35 cm	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	Eigenbau (illegal)
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.830/000	PU QB 9	11+475	5842345	4446167	2	Sohlschwelle, Feldstein, Absturz	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,3 cm	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	Eigenbau, Anglerverband Apenburg ohne Genehmigung zur Beschickung der Angelteiche
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.830/000	PU QB 10	14+682	5839397	4446471	2	Stauanlage (Neuendorf), Nr. 254 , Breite 2,5 m, 2 Stautafeln	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Laut Agrargenossenschaft Klötze: Stauanlage wird nicht reguliert, kein Interesse zur Nutzung, siehe Vermerk von 24.09.2012
Purnitz; MEL06OW07-00; 1.830/000	PU QB 11	15+140	5838982	4446301	2	Stauanlage (Neuendorf), Nr. 256 , Breite 2,0 m, desolter Zustand, kleiner Absturz	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Umbau in flach geneigte Sohlgleite	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 12	15+954	5838214	4445780	2	Stauanlage unterhalb Mühle Siedentramm, feste Staubohle	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz (Mühle), Δh ca. 0,5 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 13	16+009	5838402	4445763	2	Mühle Siedentramm , betoniertes Mülhgerinne neben Wohngebäude, Absturzhöhe 1,5 m, keine Nutzung, keine WE	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz (Mühle), Δh ca. 1,5 m	V1: großräumiges Umgehungsgerinne (Ersatz RDL durch Maulprofil), V2: kleinräumiges Umgehungsgerinne auf Mülhgrundstück, V3: techn. FA im Mülhgerinne	großräumiges Umgehungsgerinne (Ersatz RDL durch Maulprofil)	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 14	17+303	5837221	4445548	2	Stauanlage (Hohenhenningen), Nr. 354 , Breite 3,0 m, dient der Teichspeisung	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Sohlgleite, V2: Umbau zur Sohlgleite	Umbau in flach geneigte Sohlgleite	gering	Laut Agrargenossenschaft Klötze: Stauanlage wird nicht reguliert, kein Interesse zur Nutzung, siehe

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 15	17+612	5836928	4445506	2	Stauanlage (Hohenhenningen), Nr. 355, Breite 3 m, zwei Wehrtafeln aus Holz	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Vermerk von 24.09.2012
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 16	18+574	5836067	4445171	2	Stauanlage (Hohenhenningen), Nr. 257, Breite 3 m, Stautafeln bereits entfernt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 17	19+513	5834668	4444362	2	Stauanlage (Klötze), Nr. 258, Breite 2 m, zwei Wehrtafeln aus Holz	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 18	20+239	5834670	4444352	2	Stauanlage (Klötze), Nr. 259, zwei Wehrtafeln aus Holz, desolater Zustand	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 19	21+300 – 21+900	5833783	4443709	2	Neuschulz Mühle Klötze, Mühlgerinne trocken, Abzweig zur Umgehung über Sohlrampe oberhalb der Mühle	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Sohlrampe (gepflasterte Sohle), hohe Fließgeschwindigkeit	V1: Umbau Sohlrampe zur Sohlgleite, V2: Brückenneubau für Umgehungsgerinne	Rückbau Sohlrampe, Neubau Sohlgleite	mittel	Umgehung vorhanden, durch Straßendurchlass mit Absturz nicht durchgängig
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 20	21+809	5833506	4443340	2	Stauanlage, Reste, Nr. 260, Betonsohle, keine Stautafeln vorhanden	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 21	22+330	5833064	4443073	2	Brücke, Straße, Sohle gepflastert	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Übersandung durch Einbau von Störsteinen oberhalb V2: Entsiegelung	Übersandung durch Einbau von Störsteinen oberhalb	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 22	22+604	5832847	4442958	2	Verrohrung, Länge 50 m, Lichte Weite 2,40 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung der Verrohrung, Wasserspiegelanhebung/ Übersandung durch Störsteineinbau	Verkürzung der Verrohrung, Wasserspiegelanheb- ung/Übersandung durch Störsteineinbau	mittel	Verrohrung ist teilweise mit Häusern überbaut, ein Rückbau ist nicht möglich, Umgehungsgerinne nicht möglich
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 23	22+959	5832538	4442743	2	Rohrdurchlass, Überfahrt Acker, DN 1000, Länge 8 m, 0,15 m Sedimentsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau als Maulprofil, V2: Übersandung der Sohle durch Einbau von Störsteinen	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 24	23+030	5832467	4442716	2	Sohlsturz, ca. 0,1 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch Absturz	Abflachung	Abflachung	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 25	23+046	5832456	4442712	2	Rohrdurchlass, Überfahrt, DN 1000, Länge 6 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau Holzbrücke, V2: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Überfahrt 100 m unterhalb möglich

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 26	23+096	5832408	4442701	2	Rohrdurchlass, Grundstück, DN 1000, Länge 5,0 m, im Auslauf Sediment	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzneubau Holzbrücke, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau Holzbrücke	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 27	23+163	5832338	4442707	2	Sohlsturz, abgelöster Strahl	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,2 cm	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 28	23+194	5832307	4442704	2	Sohlrampe, Naturstein	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch hohe Fließgeschwindigkeit	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	Umbau zur Sohlgleite	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 29	23+202	5832300	4442702	2	Kastendurchlass, Straße, Breite 1,0 m, Länge 20 m, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.830/000	PU QB 30	23+651	5831999	4442390	2	Sohlgleite mit Sohl sprung, Δh 0,15 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch Absturz	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.841/000	PU QB 31	23+683	5831979	4442373	2	Rohrdurchlass, Straße, DN 1000, Länge 10 m, Betonsohle,	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Sohlanhebung unterhalb, Ersatzneubau als Maulprofil	V2: Sohlanhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme: Neubau als Maulprofil
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.841/000	PU QB 32	24+095	5831628	4442176	2	Rohrdurchlass, Viehbrücke (Pferde), DN 1000, Länge 10 m, Betonsohle, Absturz am Einlauf, Rechen am Einlauf (Eigenbau)	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,3 cm	Rückbau RDL, Neubau Sohlgleite oberhalb	Rückbau RDL, Neubau Sohlgleite oberhalb	gering	oberhalb 2 Sohlschwellen (Eigenbau), Wasserstandsanhebung zur Teichbespeisung, Pferdetränke
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.841/000	PU QB 33	24+770	5831181	4441700	2	Rohrdurchlass, Stahl, Durchgang Uferwall See, DN 600, Länge 14 m, Absturz Δh 1,0 m, Rechen am Einlauf	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,0 cm	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		Quellteich zwischen Stat. 24+770 bis 25+079, keine Maßnahmen ab Auslauf Teich
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.841/000	PU QB 34	25+079	5830870	4441708	2	vermutlich Rohrleitung, Länge 12 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.841/000	PU QB 35	25+430	5830537	4441678	2	Rohrdurchlass, DN 300, Länge 6 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Purnitz; MEL06OW06-00; 1.841/000	PU QB 36	25+595	5830383	4441646	2	Rohrdurchlass, DN 300, Länge 8 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 1	0+015	5862402	4447335	2	KU-Teil-Durchlass, Länge 30 m, Durchlassbreite 2 m, Sedimentsohle ehemaliger Grenzstreifen	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Verkürzung	gering	
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 2	0+251	5862180	4447290	2	KU-Teil-Durchlass, Länge 13 m, Sedimentsohle, Durchlassbreite 2 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Verkürzung	gering	
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 3	0+511	5862084	4447083	2	KU-Teil-Durchlass, Länge 12 m, Sedimentsohle, Durchlassbreite 2m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Verkürzung	gering	
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 4	1+102	5861594	4446761	2	Rohrdurchlass, Betonsohle, DN 1000, Länge 12 m, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 5	1+592	5861152	4446553	2	Rohrdurchlass, Betonsohle, DN 800, Länge 14 m, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 6	2+230	5860762	4446232	2	Rohrdurchlass mit Staukopf, Nr. 10 , DN 800, Länge 25 m, keine Stautafeln, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau Durchlass als Maulprofil, Rückbau Stau	gering	deklaratorisch außerbetrieb gesetzt
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 7	2+346	5860664	4446193	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 15 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Überfahrt zum Acker an Stat. 2+230 möglich
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 8	3+188	5859886	4445869	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 10 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 9	3+317	5859759	4445840	2	Stauanlage, Nr. 11 , Betonsohle, eine Wehrtafel Holz, keine Nutzung erkennbar	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	deklaratorisch außerbetrieb gesetzt
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 10	3+356	5859726	4445806	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 12 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlssubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 11	3+906	5859445	4445569	2	Rohrdurchlass mit Staukopf, Nr. 12, DN 800, Länge 13 m, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Verkürzung, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau Durchlass als Maulprofil, Rückbau Stau	gering	deklaratorisch außerbetrieb gesetzt
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 12	4+260	5859108	4445530	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 9 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		Maßnahmen nicht zielführend. Künstliches Gewässer.
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 13	4+306	5859072	4445524	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 17 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 14	4+886	5858504	4445440	2	Rohrdurchlass, DN 600, Länge 12 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 15	5+042	5858370	4445361	2	Rohrdurchlass, DN 800, Länge 12 m, Betonsohle, Überfahrt	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Ritzer Grenzgraben; MEL06OW22-00; 1.002/000	RG QB 16	5+069	5858352	4445346	2	Rohrdurchlass, Straße, DN 800, Länge 20 m, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	keine Maßnahmen	keine Maßnahmen		
Salzwedeler Dumme; MEL06OW12-00; 1.400/000A	SD QB 1	0+111	5858463	4443069	1	Brücke, Fußgänger, Sohle betoniert	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 15 cm	V1: Rückbau der Betonsohle V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Rückbau der Betonsohle	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW12-00; 1.400/000A	SD QB 2	0+306	5858332	4442980	1	Brücke, Straße, Sohle betoniert	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, Absturz, Δh ca. 15 cm	V1: Rückbau der Betonsohle V2: Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	Sohlenübersandung, Einbau von Störsteinen	mittel	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW12-00; 1.400/000A	SD QB 3	1+056	5857827	4442544	1	Stau Tierpark Salzwedel, Überfallbreite 8 m, Δh ca. 1,0 m, zur Bespeisung des Pfefferteiches, Frühjahr bis Herbst gesetzt	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,0 m	V1: Umgehungsgerinne rechts, V2: Umbau zur Sohlgleite, V3: Neubau Wehr mit Sohlgleite	Umgehungsgerinne rechts	gering	Umbau Stau zur Sohlgleite, Vorplanung vorhanden LHW
Salzwedeler Dumme; MEL06OW12-00; 1.400/000A	SD QB 4	3+692	5857765	4440066	1	Sohlgleite, 2 Stufen	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch 2 Abstürze, Δh ca. 20 cm	V1: Einbau weiterer Stufen, V2: Abflachung und Verlängerung der Sohlgleite	Abflachung und Verlängerung der Sohlgleite	gering	Funktionskontrolle

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Salzwedeler Dumme; MEL06OW12-00; 1.400/000A	SD QB 5	5+651	5856557	4438563	1	Sohlgleite, 2 Stufen	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch 2 Abstürze, Δh ca. 20 cm	V1: Einbau weiterer Stufen, V2: Abflachung und Verlängerung der Sohlgleite	Abflachung und Verlängerung der Sohlgleite	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST, Funktionskontrolle
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.400/000	SD QB 6	13+914	5854159	4431614	2	Stauanlage Wistedt, Nr. 140, ein Wehrfeld, zwei Stautafeln Stahl, Stau defekt	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Umbau zur Sohlgleite	Ersatzloser Rückbau	gering	Kein WE oder Antragsteller
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.400/000	SD QB 7	16+380	5854289	4429240	2	Stauanlage Langenapel, Nr. 141, mit Überfahrt, Wasserstand notwendig zum Abschlag Mühlengerinne (Mühle Langenapel), feste Staubohle, Absturz 0,7 m, KU-Teildurchlass ca. 10 m lang unterhalb	Unterbrechung der ökolog. "Neue Dumme" durch Absturz, Δh ca. 0,7 m, Unterbrechung der ökolog. Durchgängigkeit im Mühlgerinne "Alte Dumme" durch Absturz Δh ca. 1,0 m	V1: Umbau Stauanlage zur Sohlgleite "Neue Dumme", V2: techn. FA "Alte Dumme" und Ersatz RDL durch Maulprofil	Umbau Stauanlage zur Sohlgleite "Neue Dumme"	gering	Abflussregulierung im Mühlgerinne möglich mittels Wehr im Mühlgerinne (Alte Dumme), WE für Fischzucht (10 m ³ /h), Löschwasserentnahme im Mühlgerinne
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.400/000	SD QB 8	18+290	5854125	4427518	2	Sohlabsturz, Betonplatten auf Böschung und Sohle ca. 12 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,4 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur Sohlgleite, Erhalt KU-Teil mit Sohlübersandung	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.400/000	SD QB 9	18+374	5854132	4427435	2	Brücke, Straße, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlenübersandung durch Sedimenteintrag, V2: Entnahme der Betonsohle	Sohlenübersandung durch Sedimenteintrag	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 10	19+341	5853520	4426813	2	KU-Teil Durchlass, Feldübergang (Pferde), Betonsohle, Absturz	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,1 m	V1: Umbau zur Furt, V2: Ersatzneubau einfache Holzbrücke	Ersatzneubau einfache Holzbrücke	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 11	19+809	5853058	4426744	2	KU- Teil Durchlass, Feldübergang, sehr schlechter Zustand Betonsohle, Sohlgleite unterhalb	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 12	21+008	5852249	4425944	2	KU-Teil Durchlass, Straße, Sedimentsohle, Lichte Höhe sehr gering, dunkel	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil	Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil	mittel	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 13	21+751	5851965	4425277	2	Sohlschwelle, Absturz, rechts und links Staumauern	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,2 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 14	21+785	5851960	4425246	2	KU-Teil Durchlass, Feldüberweg, Sohlgleite unterhalb Absturzhöhe 10 cm, Stautafel oberhalb ungenutzt	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,1 m	V1: Umbau zur Furt, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 15	21+919	5851953	4425110	2	Sohlschwelle, Absturz, links und rechts Staumauern	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,4 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 16	22+156	5851940	4424873	2	Sohlschwelle, Absturzhöhe 40 cm, links und rechts Staumauern	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,4 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 17	22+727	5851846	4424327	2	Sohlschwelle, Absturzhöhe 10 cm, Betonsohle (Wabenplatten) 5 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat und Absturz Δh ca. 0,1 m	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Umbau zur Sohlgleite (Kiesschüttung)	Umbau zur Sohlgleite (Kiesschüttung)	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 18	22+846	5851838	4424213	2	Sohlschwelle, ehemalige Staustufe, Betonsohle 10 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Umbau zur Sohlgleite (Kiesschüttung)	Umbau zur Sohlgleite (Kiesschüttung)	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 19	23+943	5851774	4423139	2	Rechteckdurchlass, Überfahrt zum Grundstück, Betonsohle, Länge 10 m, Breite 3m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Umbau zur Furt, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 20	24+334	5851681	4422773	2	KU-Teildurchlass, geringe Sedimentauflage auf Betonsohle, Länge 10 m, Breite 3 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	mittel	Überfahrt an Stat. 23+943 möglich
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 21	24+970	5851239	4422440	2	KU-Teildurchlass, Betonsohle, Länge 17 m, Breite 3 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil V2: Sohlanhebung unterhalb	Sohlanhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme: Neubau als Maulprofil
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 22	25+057	5851196	4422365	2	KU- Teildurchlass, Feldweg, Betonsohle, Länge 10 m, Breite 3 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, Ersatzneubau als Maulprofil V2:	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 23	25+279	5851151	4422150	2	Viehbrücke, schlechter Zustand, Böschungsverbau und Sohlverbau mit Beton (ehemaliges Wehr)	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzneubau einfache Holzbrücke	Ersatzneubau einfache Holzbrücke	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 24	25+378	5851120	4422070	2	Eisenbahnbrücke und Fußgängerüberweg, zwei Betonrohre DN 1000, Länge 25 m, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Sohlanhebung unterhalb V2: Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	mittel	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 25	25+440	5851093	4422001	2	Rohrdurchlass, Feldübergang, DN 1000, Länge 9 m, Sedimentsohle auf Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Feldzufahrt von der Straße aus möglich
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 26	25+654	5851015	4421805	2	Rohrdurchlass, Feldübergang, DN 1000, Länge 8 m, Sedimentsohle auf Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Feldzufahrt von der Straße aus möglich
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 27	25+699	5851015	4421805	2	Sohlschwelle, Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 28	25+721	5850989	4421748	2	Rohrdurchlass, Straße, DN 1000, dünne Sedimentsohle auf Beton, Länge 15 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Sohlanhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 29	25+730	5850981	4421733	2	Sohlschwelle, Beton, 1 m lang	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 30	25+982	5850881	4421502	2	Sohlschwelle, Beton, 1m lang, Absturzhöhe 15 cm	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, Absturz, Δh ca. 15 cm	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 31	26+087	5850836	4421407	2	Sohlschwelle, Absturz, Betonwabenplatten auf 2 m Länge	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,4 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 32	26+182	5850796	4421321	2	Sohlschwelle, Absturz, Betonwabenplatten auf 2 m Länge	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,5 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 33	26+207	5850787	4421301	2	Rohrdurchlass, DN 1000, dünne Sedimentsohle auf Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 34	26+249	5850774	4421262	2	Rohrdurchlass, DN 1000, dünne Sedimentsohle auf Beton	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 35	26+474	5850716	4421050	2	Rohrdurchlass, Straße, DN 1000, Sedimentsohle auf Beton	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit, schlechte Lichtverhältnisse	Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil	Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil	mittel	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 36	26+495	5850713	4421025	2	Sohlschwelle, Beton, Absturzhöhe 0,60 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,6 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 37	26+639	5850607	4420931	2	Sohlrampe, unterläufig, Eigenbau aus Feldsteinen, Absturzhöhe 0,80 m, zur Wasserentnahme zum Teich, früher Wassermühle Höddelsen	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 0,8 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 38	26+696	5850617	4420887	2	Rohrdurchlass, DN 1000, Länge 17 m,	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat, schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 39	26+900	5850532	4420692	2	Sohlschwelle, umläufig, Betonplatten und Wabenplatten, Länge 10 m	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 40	27+000	5850460	4420624	2	Sohlschwelle, Betongitterplatten, Absturzhöhe 0,20 m, teilweise zerstörte Einleitstelle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 41	27+047	5850427	4420601	2	Rohrdurchlass, Straße, DN 1000, Länge 13 m, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	gering	
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 42	27+278	5850250	4420452	2	Sohlschwelle, umläufig, Beton, Absturzhöhe 1,0 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz, Δh ca. 1,0 m	V1: Umbau zur flach geneigten Sohlgleite V2: Umbau zur Sohlgleite in Riegelbauweise	Umbau zur flach geneigten Sohlgleite	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 43	27+539	5850057	4420282	2	Rohrdurchlass, Feldübergang, Beton, DN 600, Länge 6 m Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Sohlanhebung unterhalb	gering	Gewässer temporär trocken
Salzwedeler Dumme; MEL06OW11-00; 1.700/000	SD QB 44	28+069	5849771	4419843	2	Rohrdurchlass, Feldübergang, Beton, DN 400, Länge 8 m, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Sohlanhebung unterhalb, V2: Ersatzneubau als Maulprofil	Sohlanhebung unterhalb	gering	Gewässer temporär trocken
Stammjeetze	SJ QB 1		5857748	4442970	2	Sohlabsturz, Brücke Altperver Straße	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	Tieferlegung der Sohle	Tieferlegung der Sohle	gering	Umsetzung durch LHW, Vorplanung vorhanden
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 1	5+790	5839588	4434704	2	Stauanlage Tangeln , Nr. 291, bewegliche Teile bereits abgebaut	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz., Δh ca. 0,1 m	V1: Ersatzloser Rückbau V2: Belassen	Ersatzloser Rückbau	gering	Umsetzung durch UHV Jeetze, Besatzstrecke
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 2	7+537	5839166	4433494	2	Rohrdurchlass, Länge 7 m, $\varnothing$ 900	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	V1: Ersatzloser Rückbau, V2: Ersatzbau als Maulprofil	Ersatzloser Rückbau	gering	
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 3	7+600	5839166	4433494	2	Mühle Tangeln , Mühlgebäude vorhanden, Absturz im Mühlgebäude, Absturzhöhe nicht ermittelbar, Fischzucht oberhalb der Mühle	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz	V1: Umgehungsgerinne großräumig, V2: techn. FAA , V3: Umgehung mit Sohlgleite in Riegelbauweise	Umgehung mit Sohlgleite in Riegelbauweise	hoch	WE (Fischzucht) vorhanden, aber nicht voll genutzt, Mindestwasserabfluss 4 l/s, zur Herstellung der Durchgängigkeit wasserwirtschaftliche Neuordnung notwendig
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 4	8+473	5838327	4433485	2	KU-Teildurchlass, Länge 4 m, Lichte Weite 2,5 m, keine Nutzung, Bewuchs	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	mittel	
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 5	8+795	5838066	4433282	2	Holzbrücke mit Holzhütte	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch schlechte Lichtverhältnisse	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	hoch	
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 6	8+978	5837933	4433172	2	Durchlass, Beton, feinmaschiger Zaun an Ein- und Auslauf, Länge ca. 4 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Zaun	Rückbau der Zäune	Rückbau der Zäune	mittel	
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 7	9+308	5837707	4432996	2	Rohrdurchlass Straße, Länge 30 m, Durchmesser: 1000, Absperrbauwerk zur Löschwasserentnahme, Grundschwelle aus Holz permanent, Betonsohle	Eingeschränkte ökolog. Durchgängigkeit durch fehlendes Sohlsubstrat und schlechte Lichtverhältnisse	V1: Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil V2: Sohlanhebung unterhalb	Ersatzneubau als Maulprofil	gering	

	Planung und Umsetzung durch andere Träger
	Prioritäre Maßnahme GEK

Stauanlagen: Text blau

Mühlstandort: Text rot

Gewässer- bezeichnung	Bauwerks- bezeichnung	Station	H-Wert LS 110	R-Wert LS 110	Gewässer- ordnung	Kurzbeschreibung Bauwerk	Barrierewirkung	Lösungsvarianten	Vorzugslösung	Raum- widerstand	Bemerkungen
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 8	10+335	5836838	4432454	2	Rohrdurchlass, Straße, Länge: 20 m, DN 1000, keine Sedimentsohle, Löschwasserentnahme (Stauanlage Nr. 292) oberhalb	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Absturz., Δh ca. 0,4 m	V1: Ersatzneubau der Brücke als Maulprofil V2: Umbau zur Sohlgleite, Verlegung LW-Entnahme	Umbau zur Sohlgleite, Verlegung LW-Entnahme, Sohlanhebung unterhalb	gering	langfristige Maßnahme : Neubau als Maulprofil, Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST
Tangelnscher Bach; MEL06OW04-00; 1.860/000	TB QB 9	11+688	5835800	4431956	2	Staubohle umläufig, Stauhöhe ca. 0,3 m	Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Anstau	Ersatzloser Rückbau	Ersatzloser Rückbau	gering	Besatzstrecke Wanderfischprogramm ST